



Juhovýchodná stena hlavného paláca hradu Lietava fotodokumentácia a pracovné postupy konzervácie

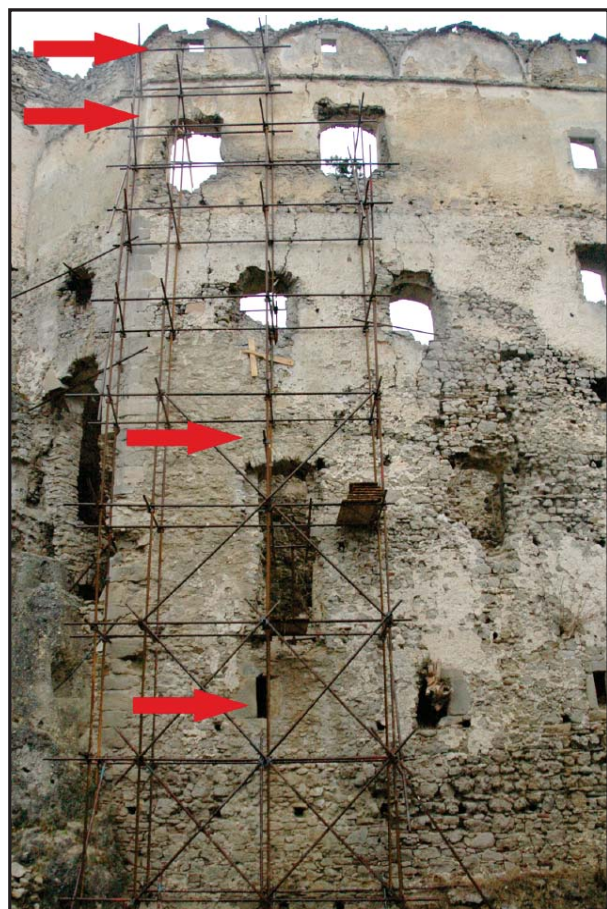

Na snímku vľavo problematická časť juhovýchodnej steny hlavného paláca pred zásahom. Šípkami a číslami označená vertikálna porucha vzniknutá rozpadom záklenku a následne celého okna v spodnej časti a rozpadom záklenku, špalety a kaverny stúpajúcej nad rozpadnutým záklenkom. Snímok vpravo - situácia po zásahu.

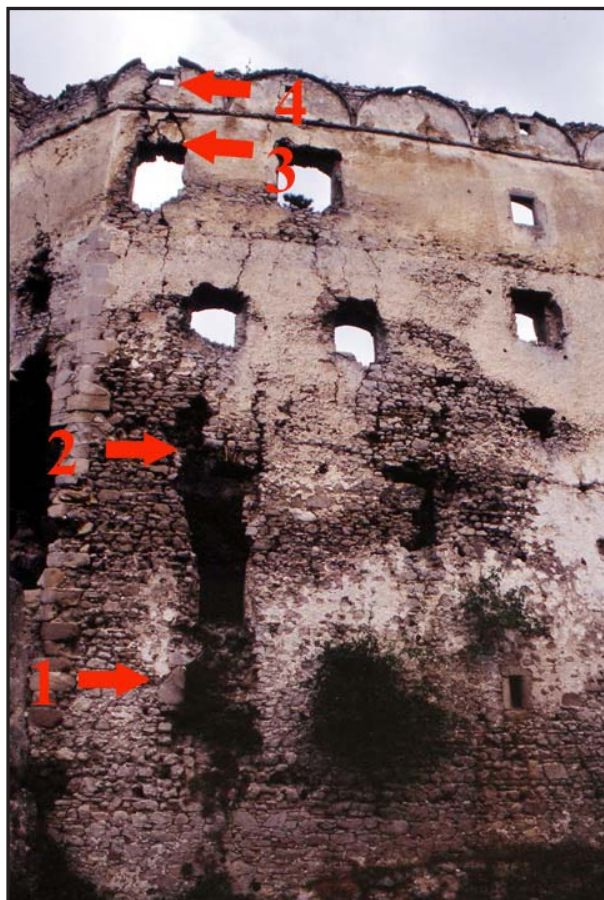

Atika a narušený záklenok pred zásahom.



Ten istý záklenok a atika po zásahu.



Obnovené špalety a záklenok z interiéru

Pre konzerváciu JV steny paláca bolo nutné postaviť lešenie do výšky 20. metrov. Veža lešenia bola kotvená za otvormi v stene a vzhľadom k odklonu steny od vnútornej osy bolo potrebné pri zakladaní lešenia ponechať priestor medzi päťou lešenia a múrom steny. V spodnej časti bolo obnovené gotické okno a zakonzervovalo sa sa murivo v jeho okolí. Následne boli doplnené špalety okna na prízemí paláca a bol obnovený záklenok. Nad záklenkom bola vymurovaná kaverna. Lícové murivo celej steny v priestore veže lešenia bolo doplnené o chýbajúcu ložnú maltu a miestami bola vymurovaná ochranná vrstva malty rozotrením do líca kameňov. Statická porucha pod atikou bola najväčším problémom. V rámci murárskych možností bol podchytený oblúčik atiky a jeho okienko. Následne boli vyplnené praskliny a čiastočne bol doplnený a vyklíňovaný záklenok pod atikou.