
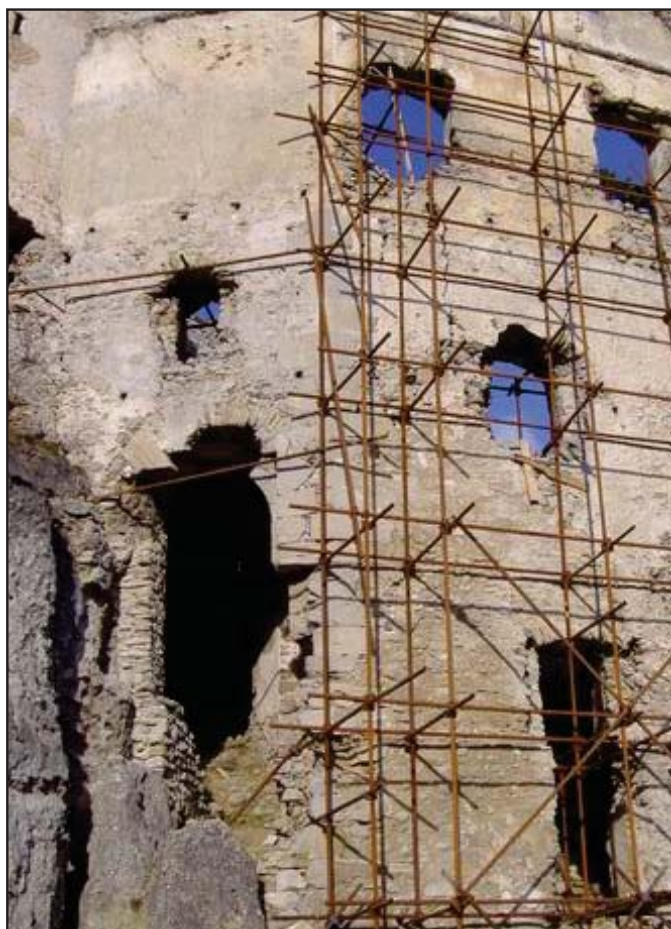


Priestor pôvodnej gotickej brány do hlavného paláca - obnova špalety a doplnenie záklenkov - celková konzervácia objektu

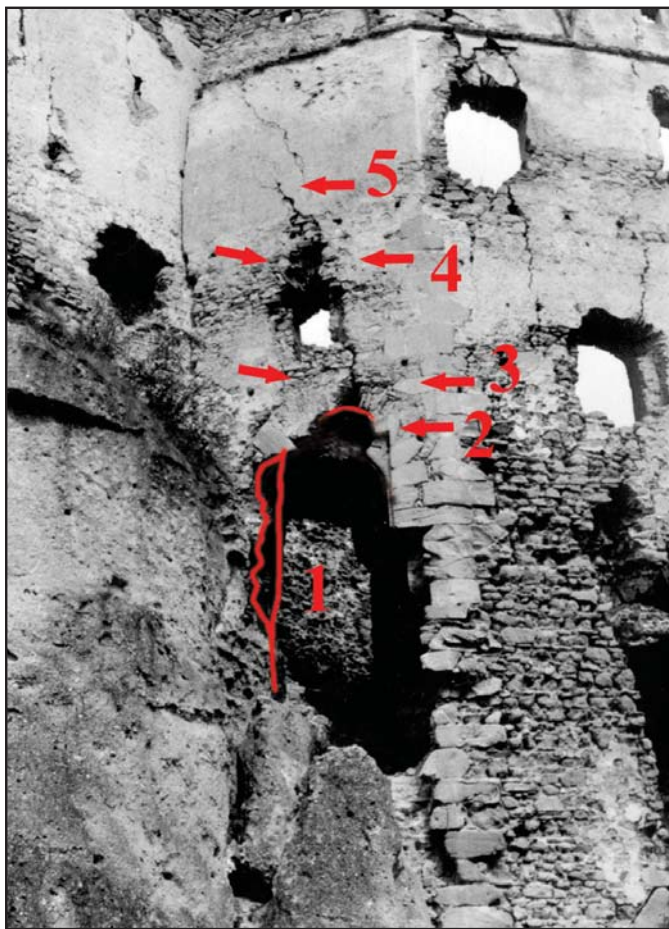

Porovnávacie snímky na objekt gotickej brány, Vľavo stav pred konzerváciou narušených úsekov, vpravo stav po realizácii úprav.

Lokalizácia: Pôvodná gotická brána sa nachádza medzi Juhovýchodnou stenou hlavného paláca a medzi hlavnou najstaršou vežou Lietavského hradu.

Stavebno historické zhodnotenie úseku: Pôvodná gotická brána pochádza z prvej stavebnej etapy hradu, teda z prelomu 13. a 14. storočia. Bola vybavená pieskovecovým portálom a zdvíhacou bránou.



Vľavo: Pohľad na otvor brány z interiéru paláca - stav pred úpravami. Uprostred: Záber z rovnakého miesta po realizácii. Vpravo: Detail piliera



Snímky z priebehu konzervácie pôvodnej gotickej brány. Práce boli priebežne konzultované s privátnym pamiatkovým badateľom Mgr. M. Šimkovicom

Technický popis úseku: Portál z pieskovcových kamenných clánkov je značne poškodený. Jeho lavá cast a vrchol portálu už celkom zanikla. V zachovaných clánkoch portálu sú viditeľné drážky po padacej bráne a otvory pre kladku. V lavej casti v priestore portálu je už celkom zaniknuté ostenie a taktiež v priestore "niky" došlo k čiastocnému zániku muriva. Záklenok nad portálom bol neúplný a neplnil svoju statickú funkciu, a preto nad ním v murive vznikla kaverna. Nad portálom v prvom poschodí brány sa nachádzal čiastocne zdeštruovaný otvor po gotickom okienku. V murive sú viditeľné otlacky ostenia. Záklenok okenného otvoru bol taktiež narušený a od tejto poruchy prebiehala vertikálne smerom nahor výrazná prasklina.

Spôsob konzervácie: Bol obnovený klenbový preklenovací pás tvoriaci základ pre špaletu portálu v spodnej casti brány.

Nad klenbovým preklenovacím pásom v základe brány bolo doplnené murivo základu budúcej novej špalety.

V ďalšej fáze bola postavená veža lešenia dosahujúca výšku až k okennému otvoru na úrovni prvého poschodia brány.

Následne sa začala murovať nová špaleta a spätne sa ou spojilo so zachovaným murivom v hornej casti klenby.

Potom bol opravený záklenok nad portálom a vymurovaná jeho kaverna. Súcasne prebehalo doplnovanie ložnej malty v spodnej asti objektu. Týmito zásahmi bola značne zvýšená stabilita muriva v priestore gotickej brány.

Následne v druhej etape bol obnovený záklenok okna na prvom poschodí a vymurovala sa kaverna.



Preklenovací pás, ktorý musel byť obnovený, aby bolo možné vymurovať chýbajúcu špaletu



Detail vrcholu novej špalety v mieste zapretia do pôvodného muriva



Záber na obnovený záklenok brány



Narušený záklenok prvého poschodia




Obnovený záklenok prvého poschodia



V priebehu konzervácie bola v priestore brány postavená samostatná veža lešenia



Snímky z priebehu konzervácie. Vľavo: Murovanie špalety v priestore brány. V strede: Aktivácia záklenku na prvom poschodí. Vpravo: Po realizácii

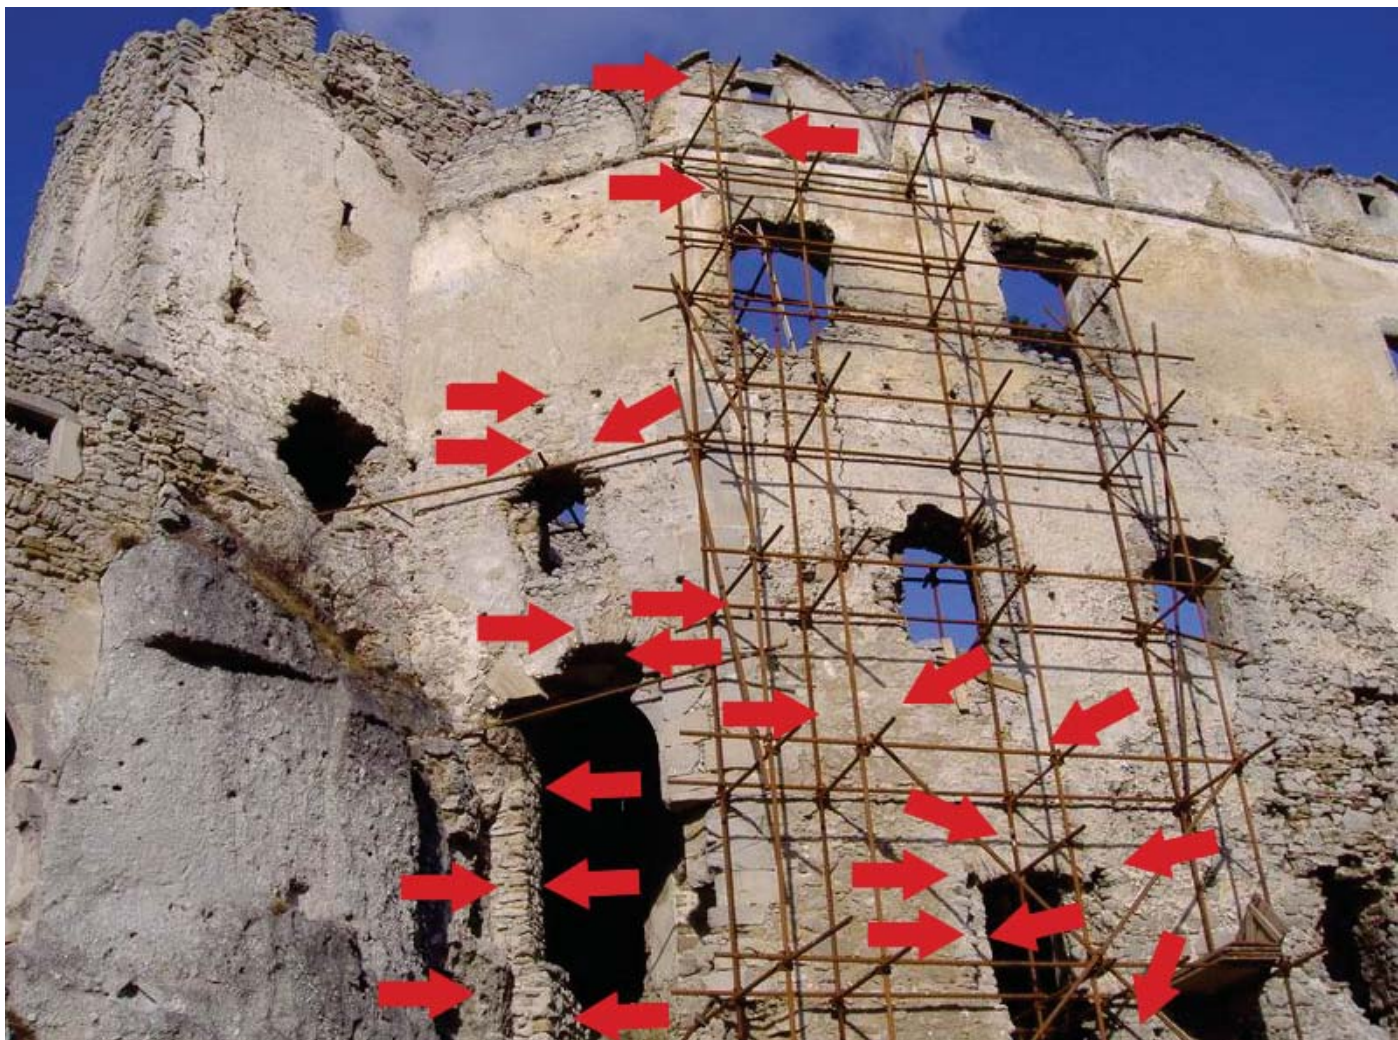

Snímok , ktorý vyznačenými šípkami znázorňuje miesta zásahov na juhovýchodnej stene paláca a taktiež ukazuje zásahy v priestore pôvodnej gotickej brány